

JET

Member of the Walter Meier Group

JTS-600XL

Циркулярная пила с подвижным столом

GB

Operating Instructions

D

Gebrauchsanleitung

F

Mode d'emploi

RUS ✓

Инструкция по эксплуатации



Артикул 10000070XLT

Walter Meier (Tool) AG, Tämperlistrasse 5, CH-8117 Fällanden, Switzerland
Вальтер Майер Тул АГ, Темперлиштрасе, CH-8117 Фельланден, Швейцария
Phone +41 44 806 47 48
Fax +41 44 806 47 58
www.jettools.com; jetinfo.eu@waltermeier.com

Импортёр ООО «ИТА-СПб»
Санкт-Петербург, Складской проезд, д.4а, тел. +7 (812) 334-33-28
Московский офис ООО «ИТА-СПб»
Москва, Переображенский переулок, д.17, тел. +7 (495) 660-38-83
www.jettools.ru; info@jettools.ru



Уважаемый покупатель,
Большое спасибо за доверие, которое Вы
оказали нам, купив станок марки JET!

При составлении этой инструкции особое
внимание уделялось возможности быстрого
освоения Вами станка и обеспечению
безопасной работы с ним. Пожалуйста, обратите
внимание на ряд указаний, связанных
с изучением и хранением инструкции.

- Перед вводом станка в эксплуатацию
полностью и внимательно изучите
данную инструкцию, обратив особое внимание
на указания по технике безопасности.
- Эта инструкция рассчитана на лиц, обладающих базовыми техническими знаниями и навыками обращения с оборудованием, аналогичным описываемому в ней станку. Если Вы никогда не работали на таком оборудовании, следует обратиться за помощью к лицам, имеющим такой опыт.
- Сохраните всю поставляемую вместе со станком документацию для возможного повторного обращения к ней. Сохраните также чек (квитанцию на покупку) для возможного предъявления гарантийных претензий.
- В случае перепродажи станка или сдачи его в аренду передайте вместе с ним всю документацию, входящую в объем поставки.
- Производитель не несет ответственности за любой ущерб, возникающий из-за несоблюдения указаний, приведенных в инструкции по эксплуатации.

Содержание

1. Общие указания	2
2. Технические характеристики JTS-600XL	2
3. Комплект поставки.....	2
4. Указания по технике безопасности.....	3
4.1. Применение.....	3
4.2. Уровень шума.....	3
4.3. Пылевыделение	3
5. Описание пилы	4
6. Транспортировка и пуск в эксплуатацию	4
6.1. Транспортировка и установка.....	4
6.2. Монтаж.....	4
6.3. Подключение пылеудаления	6
6.4. Подключение к электрической сети	6
6.5. Начало работы.....	6
7. Работа.....	6
8. Работы по наладке и регулировке.....	7
8.1. Монтаж пильного диска	7
8.2. Монтаж расклинивающего ножа	7
8.3. Монтаж защиты пильного диска	7
8.4. Регулировка пильного диска	7
8.5. Регулировка каретки	7
8.6. Регулировка параллельного упора	8
8.7. Установка поворотного упора на 90° и 45° .	8
9. Контроль и техническое обслуживание	8
10. Устранение неисправностей.....	9
11. Дополнительные принадлежности	9
12. Безопасная работа.....	9
Габариты станка JTS-600XL.....	10

В инструкции использованы следующие символы для привлечения внимания к важной информации:

	Внимание! Предупреждение об опасности
	Примечание Важная дополнительная информация
	Общие указания Прочтите все указания и инструкции
	Применяйте средства защиты органов слуха
	Используйте защитные очки
	Применяйте противопылевой респиратор
	Не подставляйте руки в зону пиления, когда станок работает
	Опасность механического травмирования!

• Данный станок является машиной для индивидуального применения, т. е. по своим конструктивным особенностям и техническим характеристикам станок не предназначен для использования на производстве.

- Если Вы при распаковке обнаружили повреждения вследствие транспортировки, немедленно сообщите об этом Вашему продавцу.
- Не запускайте станок в работу!

2. Технические характеристики JTS-600XL

Выходная мощность двигателя (380 В)	1,5 кВт / S ₁ 100%
Потребляемая мощность двигателя (380 В)	2,5 кВт / S ₆ 40%
Частота вращения пильного диска	4000 об/мин
Размер стола	800 x 350 мм
Удлинение стола	415x350 мм
Расширение стола справа	800x270 мм
Подвижной стол (каретка)	1600 x 240 мм
Ход подвижного стола (каретки)	1700 мм
Макс. длина распила с картой	1600 мм
Макс. диаметр пильного диска / посадочный	250 мм / 30 мм
Диапазон наклона пильного диска	0°-45°
Макс. высота пропила 90°/45°	80 / 54 мм
Ширина распила с параллельным упором	
Диаметр вытяжного штуцера	610 мм
Масса	100 мм
	170 кг

3. Комплект поставки

- Подставка
- Каретка
- 2 опорные ножки
- Съемный стол каретки
- Поперечный упор
- Телескопическая штанга
- Расширение стола
- Расширение стола справа
- Параллельный упор
- Направляющая параллельного упора
- Кожух пильного диска
- Пильный диск 250 мм
- Соединительный шланг и Y-образный тройник
- Хомут
- Толкающий шток
- Инструмент для обслуживания
- Монтажные принадлежности
- Инструкция по эксплуатации
- Список деталей



Примечание:

- Спецификация данной инструкции является общей информацией. Данные технические характеристики были актуальны на момент издания руководства по эксплуатации. Компания WMH Tool Group оставляет за собой право на изменение конструкции и комплектации оборудования без уведомления потребителя.
- Настройка, регулировка, наладка и техническое обслуживание оборудования осуществляются покупателем.

4. Указания по технике безопасности

4.1. Применение

- Станок предназначен для пиления изделий из дерева и подобных материалов, а также твердых полимерных материалов.
- Нельзя пилить изделия из металла.
- Обработка других материалов недопустима, или может производиться только после консультации с представителями компании.
- Наряду с указаниями по технике безопасности, содержащимися в инструкции по эксплуатации, и особыми предписаниями Вашей страны, необходимо принимать во внимание общепринятые технические правила работы на деревообрабатывающих станках.
- Каждое отклонение от этих правил при использовании рассматривается как неправильное применение, и продавец не несет ответственность за повреждения, произошедшие в результате этого.
- В станке нельзя производить никаких технических изменений.
- Ответственность несет только пользователь.
- Техника безопасности включает в себя также соблюдение инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию, предоставленные изготовителем.
- Всегда храните инструкцию, предохраняя ее от грязи и влажности, передавайте дальнейшим пользователям.
- Ежедневно перед включением пилы проверяйте функционирование необходимых защитных устройств.
- Установленные дефекты пилы или защитных устройств необходимо немедленно устранить с помощью уполномоченных для этого специалистов.
- Не включайте в таких случаях пилу, выключите ее из эл. сети.
- Применяйте необходимые согласно инструкциям средства личной защиты.
- По соображениям безопасности на этом станке необходимо работать, используя обе руки.
- Надевайте плотно прилегающую одежду, снимайте украшения, кольца и наручные часы.
- Для работы с пильным диском надевайте рабочие перчатки.
- Если у Вас длинные волосы, надевайте защитную сетку для волос или головной убор.
- При работе с длинными заготовками используйте соответствующие удлинения стола, роликовые опоры.
- Перед началом работы проверьте правильное направление вращения пильного диска.
- Пильный диск должен достичь максимального числа оборотов, прежде чем начать пиление.
- Обратите внимание на время замедления диска до полной остановки, оно не должно превышать 10 сек.
- Недопустима остановка пильного диска путем бокового нажатия.
- Избегайте обратного удара заготовки.
- При пилении круглых заготовок закрепляйте заготовку от проворачивания.
- При пилении больших заготовок применимые соответствующие вспомогательные средства для опоры.
- Следите за тем, чтобы все заготовки были надежно закреплены во время работы и было обеспечено их безопасное движение.
- Нельзя торцевать слишком маленькие заготовки.
- Никогда не удерживайте заготовку просто руками.
- Никогда не хватайтесь за вращающийся пильный диск.
- Следите за тем, чтобы отпиленный материал не был захвачен зубьями пильного диска и отброшен вверх.
- Отпиленные, закрепленные заготовки удаляйте только при выключенном моторе и полной остановке пильного диска.
- Следите за тем, чтобы вентиляционные пазы мотора были всегда чистыми и открытыми.
- Устанавливайте пилу таким образом, чтобы оставалось достаточно места для обслуживания и для подачи заготовок.
- Обеспечьте хорошее освещение.
- Следите за тем, чтобы пила была надежно закреплена на ровной поверхности.
- Следите за тем, чтобы электропроводка не препятствовала рабочему процессу и через нее нельзя было споткнуться.
- Держите рабочее место свободным от посторонних предметов.
- Не оставляйте без присмотра включенный станок, всегда выключайте его, прежде чем покинуть рабочее место.
- Не используйте пилу во влажных помещениях, не оставляйте её под дождем.
- Не используйте станок вблизи горючих жидкостей или газов. Обычное искрение щеток может привести к возгоранию.
- Следите за соблюдением мер по противопожарной безопасности, например наличие огнетушителя на рабочем месте.
- Следите за тем, чтобы не образовалась большая концентрация пыли – всегда применяйте соответствующую вытяжную установку.
- Древесная пыль может быть взрывоопасной и опасной для здоровья.
- Перед работой удалите из заготовки гвозди и другие инородные тела.
- Необходимо соблюдать указания о мин. и макс. размерах заготовок.
- Не перегружайте пилу – она будет лучше и дольше работать, если Вы будете применять её в пределах её мощности.
- Стружку и части заготовок удаляйте только при выключенном станке.
- Работы по электрике станка должны выполнять только электрики.
- Удлинительный кабель всегда отматывайте от барабана полностью.

- Немедленно заменяйте поврежденный сетевой кабель.
- Никогда не используйте пилу, если возникли проблемы с выключателем.
- Все работы по установке, монтажу, чистке должны производиться только после отключения пилы из эл. сети.
- Нельзя применять пильные диски из быстрорежущей стали (HSS).
- Поврежденные диски немедленно замените.



Внимание: опасность

Даже при правильном использовании пилы остаются приведенные ниже опасности.

- Опасность ранения свободно вращающимся пильным диском.
- Опасность из-за излома пильного диска.
- Опасность ранения отлетевшими частями заготовок.
- Опасность от шума и пыли.
- Обязательно надевайте средства личной защиты (защита глаз, ушей и дыхательных путей).
- Применяйте вытяжные установки!
- Опасность поражения электрическим током, при неправильной прокладке кабеля.

4.2. Уровень шума

Значения определяются согласно стандарту EN 1807:1999 (коэффициент погрешности измерения 4 dB)

Заготовка 16 мм:

- Уровень мощности звука (согласно EN 3746):
 - Холостой ход - 98,2 дБ (A)
 - Обработка - 101,8 дБ (A)
- Уровень звукового давления согласно стандарту EN 11202
 - Холостой ход - 84,2 дБ (A)
 - Обработка - 88,5 дБ (A)
- Приведенные значения относятся к уровню издаваемого шума и не являются необходимым уровнем для безопасной работы.

4.3. Пылевыделение

- Циркулярная пила JTS-600 была испытана на уровень пылевыделения.
- При скорости движения воздушного потока 20м/сек на вытяжной вентиляции диаметром 100 мм:

• Разрежение	850 Па
• Объёмный расход	565 м ³ /h
- Предельное допустимое значение концентрации пыли 2 мг/м³ превышено не было.

5. Описание пилы

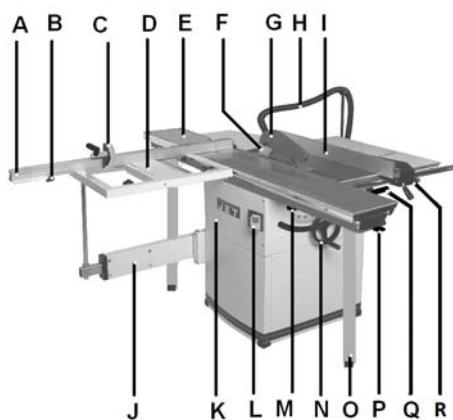


Рис. 1

- А - Поперечный упор
- В - Ручка блокировки
- С - Ограничитель
- Д - Съёмный стол каретки
- Е - Каретка
- Ф - Расклинивающий нож
- Г - Кожух пильного диска
- Н - Шланг кожуха пильного диска
- И - Параллельный упор
- Ж - Телескопическая штанга
- К - Корпус
- Л - Выключатель
- М - Блокировка маховика подъема пильного диска
- Н - Маховик подъема пильного диска
- О - Опорные ножки каретки
- Р - Блокировка каретки
- Q - Маховик наклона пильного диска
- Р - Расширение стола справа

6. Транспортировка и пуск в эксплуатацию

6.1. Транспортировка и установка

- При транспортировке в нужное место используйте погрузчик или ручной транспортировочное устройство. Убедитесь, что оборудование закреплено и не может упасть во время перевозки.
- Оборудование предназначено для работы в закрытых помещениях и должно быть установлено на твёрдой ровной поверхности.
- Оборудование должно быть выровнено в обоих направлениях для обеспечения хорошего движения каретки.
- Оборудование возможно устанавливать на резиновые пластины, которые выступают в качестве амортизаторов и могут снизить уровень шума.
- Установка пилы должна производиться в закрытых помещениях, при этом достаточно условий обычной столярной мастерской.
- Поверхность, на которой устанавливается пила, должна быть достаточно ровной и способной выдерживать нагрузки. При необходимости пилу можно жестко закрепить на устанавливаемой поверхности.
- По соображениям упаковки пила поставляется не полностью смонтированной.

6.2. Монтаж

Общие указания

- Перед проведением монтажно-наладочных работ отключите станок от эл. сети!
- Удалите защитную смазку от ржавчины с помощью мягких растворителей.
- Установите станок на плоскую поверхность.

Монтаж удлинения и расширения стола:

- Закрепите удлинение стола при помощи болтов (рис. 2, А).
- Закрепите расширения стола (В) при помощи болтов.
- Параллельный упор используется в качестве поверочной линейки, установочный штифт (С) для настройки.

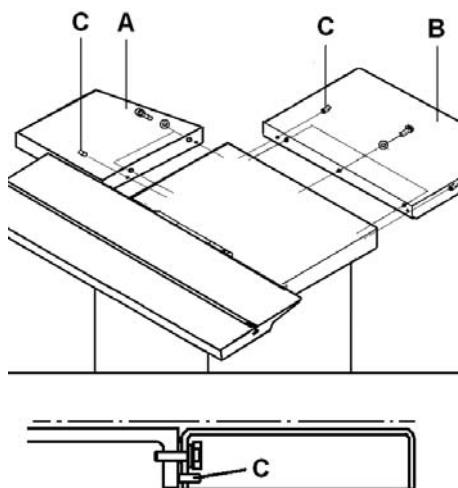


Рис. 2

Монтаж направляющей параллельного упора

- Установите и закрепите направляющую и шкалу (Y, W, Рисунок 3) параллельного упора на передней части стола и закреплённого расширения стола.

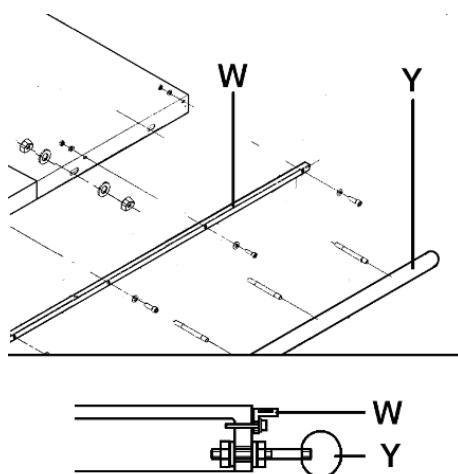


Рис. 3

Монтаж параллельного упора

- Установите параллельный упор на закреплённую направляющую упора.



Рис 4

- Упор должен быть выровнен параллельно поверхности стола. Выровняйте направляющую упора (Y) по высоте.

Монтаж каретки

- Установите каретку на станок, как показано на рисунках 5, 6, 7 и 8.

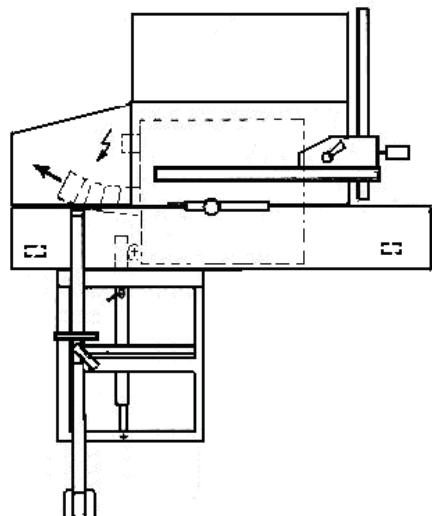


Рис. 5



Рис. 6

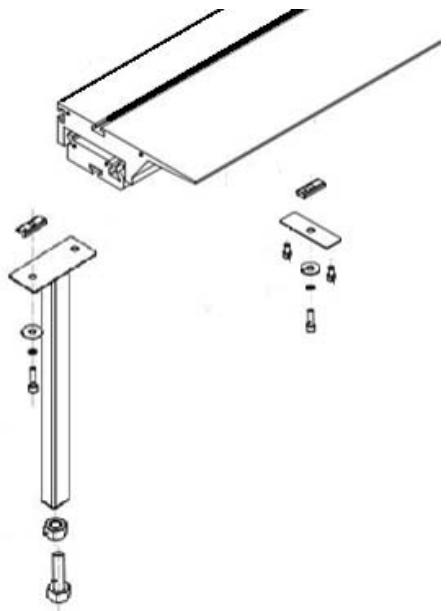


Рис. 7

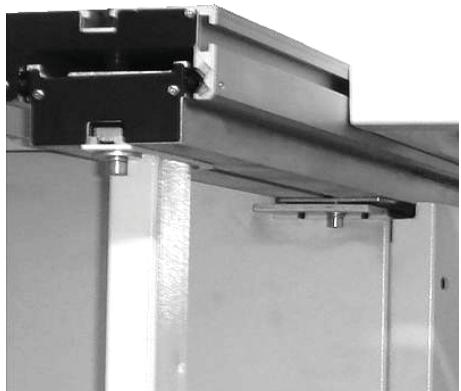


Рис. 8

• Закрепите опорные ножки

Регулировка каретки

- Каретка регулируется на заводе.
- Каретка должна быть выровнена параллельно поверхности стола и быть 0,1 - 0,4 мм выше, чем стол. Используйте поверочную планку для проверки (рис. 9).

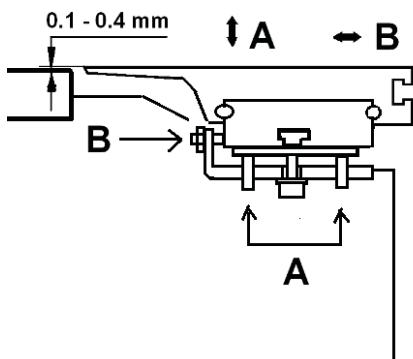


Рис. 9

- Каретка устанавливается (регулируется) параллельно пильному диску. Для установки используйте установочные винты (A и B).

Монтаж телескопической штанги

- Вставьте кронштейн в телескопическую штангу (рисунок 10, S, рисунок 11)

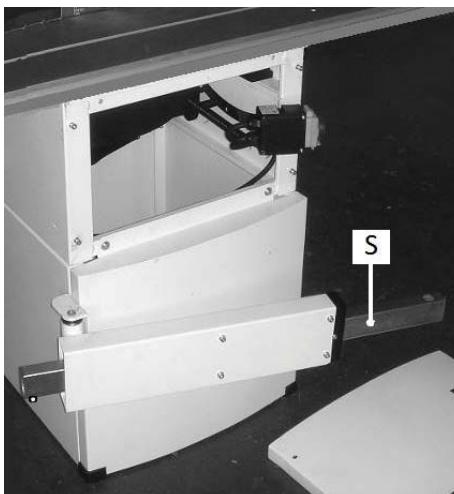


Рис. 10



Рис. 11

Регулировка телескопической штанги.

- Телескопическая штанга регулируется на заводе. Каретка перемещается к телескопической штанге под прямым углом (как показано на рис. 12).
- Установите шкалу поперечного упора при помощи гаек (S) на уровне рабочего стола станка.
- Используйте поперечный упор(U) в качестве поверочной линейки.
- Переместите каретку вперед. В случае понижения высоты стола необходимо закрепить левый болт (T, рис. 13).
- Установочные винты и контргайки при необходимости ослабить и снова затянуть.

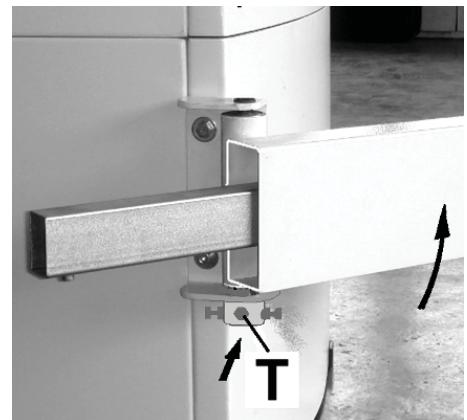


Рис. 13

- Установите высоту стола с помощью гаек на одном уровне с рабочим столом станка.
- После каждой регулировки осторожно запускайте станок в работу.

Регулировка поперечного упора

- Не устанавливайте поперечный упор (рис. 12,U) во время работы станка.
- Шкала поперечного упора имеет 2 посадочных отверстия, благодаря которым возможна установка поперечного упора на двух центрах вращения.
- Поперечный упор крепится с помощью рукоятки в форме грибка.
- Регулировка упора на 90° (R, рис. 12) производится на заводе. Для перестановки центр вращения необходимо переместить в T-образном пазе торцовочного упора. Проверьте правильность установки на пробной заготовке.
- Если язычок торцовочного упора износится, его необходимо заменить (Арт. №.: JTS600-178). См. деталировку.

Монтаж съёмного стола каретки

- Не устанавливайте стол каретки во время работы станка.

- Стол каретки устанавливается на телескопической штанге (R, рисунок 12).

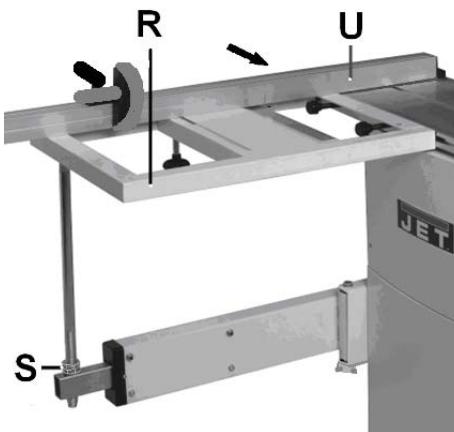


Рис. 12

- Стол каретки и телескопическая штанга устанавливаются на заводе (поверхность стола и поверхность поперечного упора должны быть на одном уровне).

Монтаж пильного диска – см. п. 8.1.

Регулировка расклинивающего ножа – см. п. 8.2.

Установка кожуха пильного диска – см. п. 8.3.

6.3. Подключение пылеудаления

- Перед первым использованием, оборудование должно быть подключено к системе пылеудаления. Шланг, Y-образный разветвитель шланга и опора верхнего шланга поставляются вместе с оборудованием.

Монтаж шлангов

- Прикрепить опору верхнего шланга к расширению стола с помощью прилагаемого крепления (AA, рисунок 14).

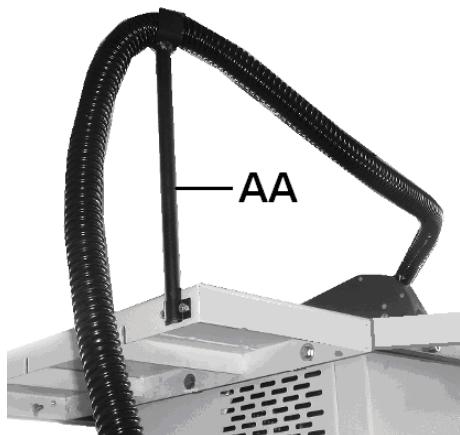


Рис. 14

- Подключение и ремонт электрического оборудования может проводиться только квалифицированными电工ами.



Внимание!

Сначала проверьте свободный ход шпинделья.

- Если направление вращения не является правильным, следует поменять фазы преобразователя внутри евро-вилки
- По соображениям безопасности все операции должны быть сделаны только без установленного на оборудование пильного диска!

6.5. Начало работы

- Станок включается зелёной кнопкой на главном выключателе, выключается красной кнопкой.



Внимание!

При перегрузке двигатель выключается. Время остыния двигателя 10 минут, затем станок можно включить.

7. Работа

Правильное рабочее положение:

- Перед станком, за линией распила (опасная зона).

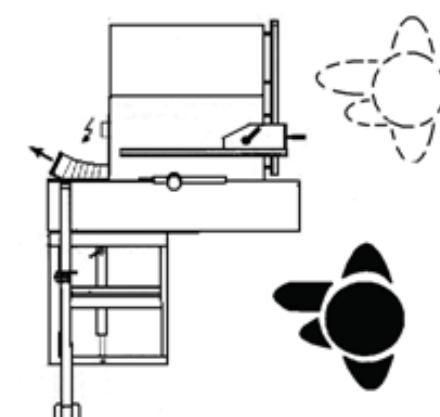


Рис. 16

ре и после полной остановки пильного диска.

- Подключение подающего устройства не предусмотрено.

Указания по работе

- Всегда принимайте во внимание указания по технике безопасности и придерживайтесь действующих инструкций.
- Обеспечьте правильное положение защитного кожуха пильного диска, прежде чем Вы начнете работу на станке.
- Перед началом работы проконтролируйте состояние пильного диска.
- Работайте только с острым пильным диском!
- Предохраняйте заготовки круглого сечения от проворачивания за счет достаточного давления на нее при пилении.
- При обработке неровных заготовок используйте вспомогательные средства для поддержки заготовки.
- Необходимо обращать внимание на то, чтобы заготовки при распиле надежно удерживались и подавались. Будьте особенно осторожны при изготовлении пазов.
- При продольном пилении узких заготовок (уже 120 мм) применяйте толкающие штоки и деревянные рукоятки.

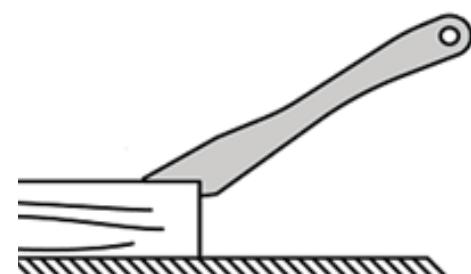


Рис. 17

- Смотрите за тем, чтобы отпиленный материал не был захвачен поднимающимся зубом пильного диска и не отброшен вверх.
- Отпиленные и заклинившие заготовки удаляйте только при выключенном моторе и после полной остановки пильного диска. Избегайте обратного удара при работе.
- Всегда применяйте расклинивающий нож и защитный кожух пильного диска. Проверяйте правильность их положения.
- Перед началом распила заготовки пильный диск должен набрать максимальное число оборотов.
- При работе всегда устанавливайте все защитные приспособления.
- Немедленно производите замену поврежденных защитных приспособлений.
- Никогда не распиливайте заготовку, удерживая ее на весу.

6.4. Подключение к электрической сети



При подключении к сети должны соблюдаться нормы и правила

- Напряжение должно соответствовать информации на оборудовании.
- Подключение к сети должно производиться через 16А предохранитель.
- Используйте только кабели отмеченные маркировкой H07RN-F

Обращение с заготовкой при работе

- Держите руки за пределами области пиления, положив их на заготовку.
- Подавайте заготовку в направлении линии пильного диска.
- Подавайте заготовку равномерно, не перекашивая ее.
- При пилении широких и длинных заготовок применяйте опорные роликовые стойки.
- Смотрите за тем, чтобы отпиленный материал не был захвачен поднимающимся зубом пильного диска и не отброшен вверх.
- Отпиленные и заклинившие заготовки удаляйте только при выключенном мото-

8. Работы по наладке и регулировке

Общие указания

- Перед работами по наладке и регулировке станок должен быть предохранен от непроизвольного включения. Отключите станок от эл. сети.

8.1. Монтаж пильного диска

- Диск должен соответствовать техническим характеристикам станка.
- Максимальный диаметр пильного диска, применяемый на данном станке – 250 мм.
- Перед установкой проверьте пильный диск на предмет наличия дефектов (трещин, поломанных зубьев, деформаций). Не используйте дефектные диски!



Внимание! Применение пильных дисков из бысторежущей стали запрещено!

- Используйте диски только с твердосплавными режущими напайками. Зубья диска должны быть направлены в сторону распила (вниз).
- Во время работы с диском надевайте подходящие перчатки.



Внимание!

- Всегда отключайте станок от источника питания во время замены диска.
- Продвиньте каретку вперед или назад и откройте нижний защитный кожух пильного диска. Поднимите пильный диск в верхнее положение. Снимите кожух пильного диска.
- Замена пильного диска:
 - Переместите каретку для того, чтобы обеспечить доступ к пильному диску.
 - Ослабьте 2 винта (EE. Рисунок 18) и снимите крышку (DD).

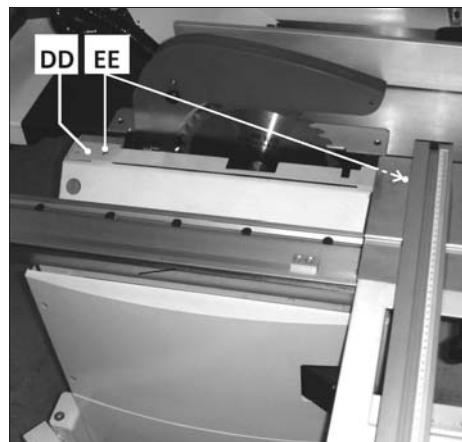


Рис. 18

- Ослабьте натяжную гайку (J, Рисунок 19).
- При помощи стопорного штифта (K) зафиксируйте осевой блок диска от прокручивания.

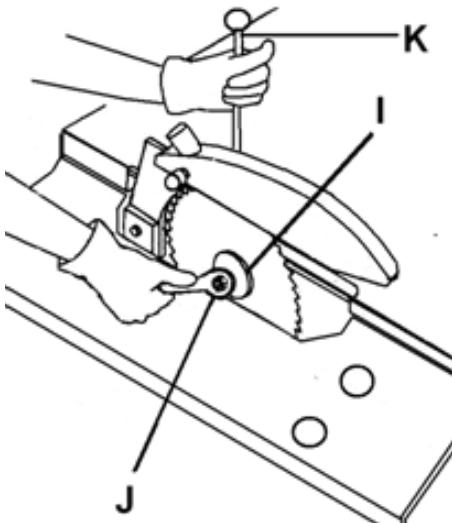


Рис. 19

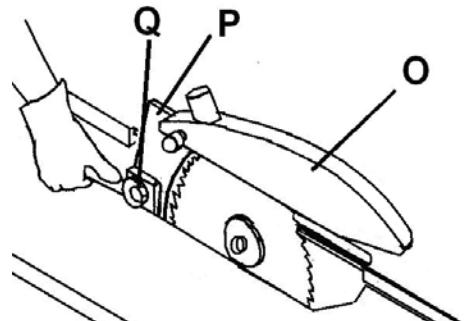


Рис. 21

Высота установки должна быть отрегулирована таким образом, чтобы нижняя часть ножа никогда не превышала 3 мм самого высокорасположенного зубца диска. После регулировки высоты зафиксируйте гайку (Q).

- Для изготовления пазов необходимо установить специальный расклинивающий нож.
- Он должен быть установлен таким образом, чтобы верхний край расклинивающего ножа совпадал с самым высокорасположенным зубом пильного диска.



Никогда не снимайте расклинивающий нож!

- Обратная отдача очень опасна!
- Запрещается работать на станке без защитного кожуха пильного диска и расклинивающего ножа.

8.2. Монтаж расклинивающего ножа

- Использование расклинивающего ножа обязательно. Станок снабжен расклинивающим ножом для использования с пильным диском диаметром 250 мм.
- Расклинивающий нож должен быть отрегулирован таким образом, чтобы по всей длине расстояние между ним и пилой было в пределах от 3-х до 8 мм (рис. 20)

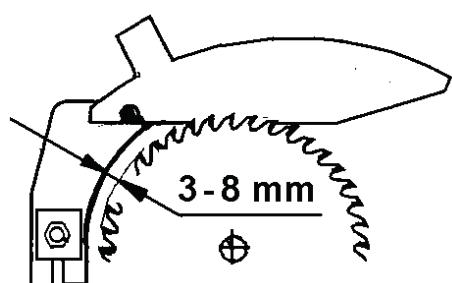


Рис. 20

- Расклинивающий нож (P, рисунок 21) может быть отрегулирован как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

8.3. Монтаж защиты пильного диска

- Использование защиты пильного диска (рисунок 21, O) обязательно. Закрепите защитный кожух пильного диска на расклинивающем ноже (P).
- Задний кожух пильного диска должен быть опущен к обрабатываемому изделию для минимизации числа открытых зубьев.
- Никогда не регулируйте положение кожуха пильного диска во время работы станка. Вытяжная установка подключается к кожуху пильного диска.

8.4. Регулировка пильного диска

- Во время работы станка нельзя выполнять операции по регулировке диска.
- Используйте передний маховик для поднятия пильного диска.
- Один поворот маховика соответствует 3 мм подъема вверх.
- Для наклона пильного диска используйте маховик.
- После каждой регулировки пильного диска осторожно запускайте станок.
-

8.5. Регулировка каретки

- Не устанавливайте каретку во время работы станка.
- При подаче заготовки и параллельном распиле каретка должна быть зафиксирована.

- После продолжительной эксплуатации каретки верхняя часть каретки может сместиться. Поэтому ухудшается ход каретки.
- Чтобы отрегулировать каретку до нормального хода, необходимо несколько раз переместить каретку в крайнее положение. При этом необходимо заново отрегулировать направляющие.
- Ежедневно очищайте каретку. Не используйте масло и жир для очистки!

8.6. Регулировка параллельного упора

- Не регулируйте параллельный упор во время работы станка.
- Для пиления маленьких заготовок с наклоном пильного диска можно использовать направляющую упора плоскостью (рисунок 22).
- Для поперечного распила параллельный упор нужно отодвинуть таким образом, чтобы пильный диск и направляющая параллельного упора не касались друг друга. Тогда отпиленный кусок заготовки не будет застревать между пильным диском и направляющей (рисунок 23).



Рис. 22



Рис. 23

- После регулировки осторожно включайте станок.

8.7. Установка поворотного упора на 90° и 45°

- Поворотные упоры пильного диска регулируются при помощи внутреннего шестигранного ключа (рис. 24).



Рис. 24

- Снимите болты и опустите крышку короба (BB) вниз. Удалите стружку и сразу установите крышку короба и переднюю крышку станка на место.

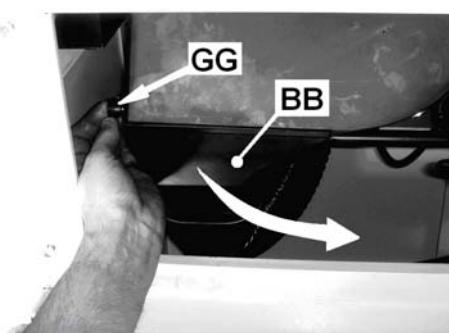


Рис. 26

9. Контроль и техническое обслуживание

Общие указания

- Перед работами по техническому обслуживанию и очистке, станок должен быть предохранен от непроизвольного включения.



Внимание! Отключите подачу питания!

- Подключение и ремонт электрического оборудования разрешается проводить только квалифицированным электрикам. Ежедневно проверяйте, правильно ли функционирует вытяжная установка.
- Следите, чтобы в корпусе станка не накапливались опилки и стружка. Вентиляция мотора не должна забиваться опилками.
- После очистки сразу установите все защитные приспособления. Поврежденные защитные приспособления немедленно заменяйте.
- Изношенный вкладыш стола необходимо заменить.

Очистка вытяжной установки

- В корпусе станка могут скапливаться опилки и стружка.
- Отключите станок. Открутите болты и снимите переднюю крышку станка. (CC, рис. 25).

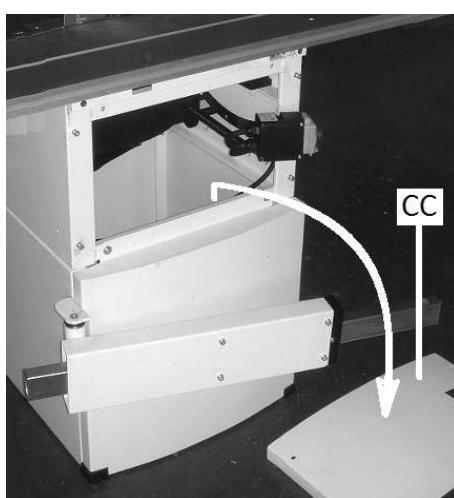


Рис. 25

Очистка

- Удалите со стола ржавчину, например, при помощи средства WD-40® и Scotch-Brite™ мягкой тканью.



Внимание! При чистке станка запрещается курить!

- В особенности при использовании для очистки бензина, керосина или других легко воспламеняющихся жидкостей.
- Невыполнение этого требования может привести к взрыву оборудования и тяжелым ожогам оператора станка.

Пильный диск

- Регулярно проверяйте пильный диск на наличие неисправностей. Диски с наличием дефекта замените немедленно.
- Применяйте только качественно заточенные пильные диски.
- Уход за пильными дисками должен быть доверен только обученному персоналу.

Натяжение основного ремня

- Регулярно проверяйте состояние основного ремня. При необходимости натяжение ремня нужно отрегулировать или заменить ремень.
- Отключите станок. Снимите переднюю крышку станка.(CC, рис. 25). Снимите 2 шестигранный винта (рис. 27)

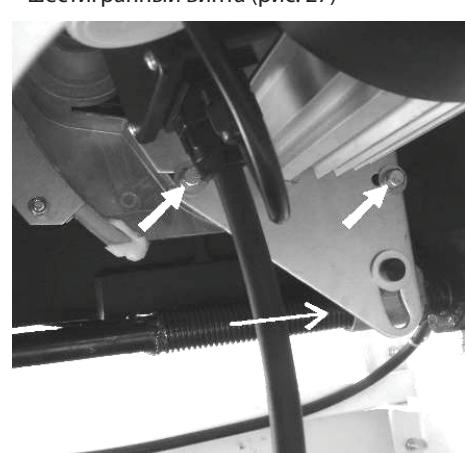


Рис. 27

- Отрегулируйте натяжение ремня .
- Не перетяните ремень, это может при-

вести к повреждению вала пилы и подшипников.

- Установите обратно шестигранные винты и установите переднюю крышку станка на место.

Тормоз двигателя

- Мотор имеет механический тормоз, который подвергается износу.
- Если время торможения превышает 10 секунд, то необходимо заменить блок торможения.

10. Устранение неисправностей

мотор не работает

- *нет тока – проверить соединительные провода и предохранитель;
- *дефект мотора, выключателя или кабеля – вызвать электрика;
- *сработало реле перегрузки – дать мотору остыть и включить снова;
- *открыта защита пильного диска – закройте кожух;

сильные вибрации станка

- *станок стоит неровно – выровнять станок;
- *крепление диска пилы загрязнено – очистить вал пилы и фланец;
- *поврежден диск пилы – немедленно заменить пильный диск;
- *поврежден шлицевой приводной ремень – заменить ремень;

неправильный угол пиления

- *неправильно выставлены концевые упоры – проверить угол и отрегулировать;

заготовка заклинивается на упоре

- *упор не параллелен пазу стола – проверить упор и отрегулировать;
- *заготовка изгибается или проворачивается – выберите другую заготовку;
- *слишком сильное усилие при пилении – уменьшить подачу;

обратный удар заготовки

- *упор не параллелен пазу стола – проверить упор и отрегулировать;
- *не установлен расклинивающий нож – Опасно! Немедленно установить вместе с защитным кожухом пилы.

плохое качество поверхности распила

- *выбран неподходящий пильный диск;
- *пильный диск установлен наоборот;
- *пильный диск загрязнен смолой;
- *тупые зубья пильного диска;
- *неоднородная заготовка;
- *слишком большое давление подачи – никогда не перегружайте пилу;

перемещение пильного диска происходит с трудом

- *механизм запылен – очистить и смазать;

каретка перемещается с трудом

- *засорена линейная направляющая – очистить направляющие

11. Дополнительные принадлежности

Пильные диски

с различным количеством зубьев Вы найдете в прайс-листе JET.

Арт. 108118




Рис. 28.
Устройство для перемещения, 250 кг

Арт. 10000073




Рис. 29.
Регулируемый упор $-45^\circ / 90^\circ / +45^\circ$

12. Безопасная работа

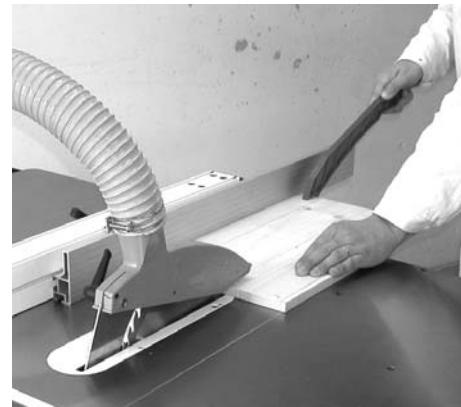


A.1.
Параллельный распил

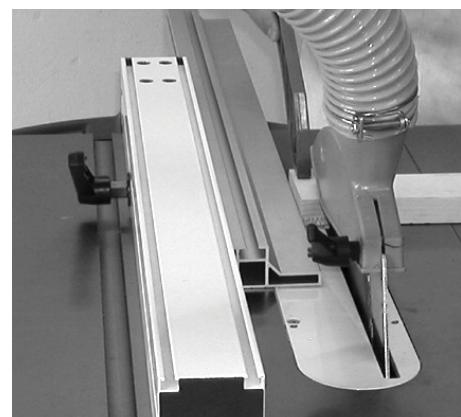

A.2.
Параллельный распил при помощи упора



A.3.
Поперечный распил при помощи упора

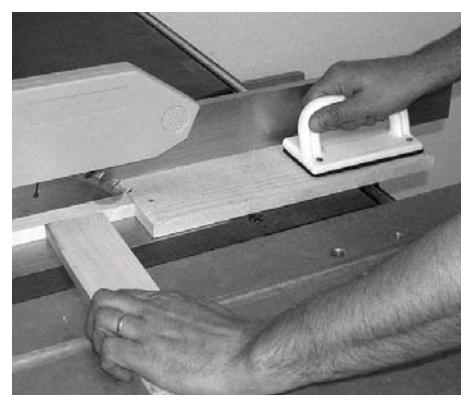

A.4.
Применение толкателя

Габариты станка JTS-600XL

